

Osteranger 16 · D-87616 Wald

☎ +49 (0)8302 261

info@topplan.de

www.topplan.de

Datum 07.10.2020

Projektleitung: Eva Mast

Radverkehrskonzept Lkr. Bamberg

Gemeinde Strullendorf

Problemstellen

Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0005

Kommune:

Gemeinde Strullendorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

westlich von Strullendorf

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kreuzung. Bewuchs im Kreuzungsbereich verringert das Sichtfeld. Entgegenkommende Radfahrer können erst spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten, um Übersicht zu erhöhen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0011

Kommune:

Gemeinde Strullendorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**


westlich von Strullendorf

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurve. Bewuchs verringert das Sichtfeld zusätzlich. Entgegenkommende Radfahrer können erst spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten, um Übersicht zu erhöhen.

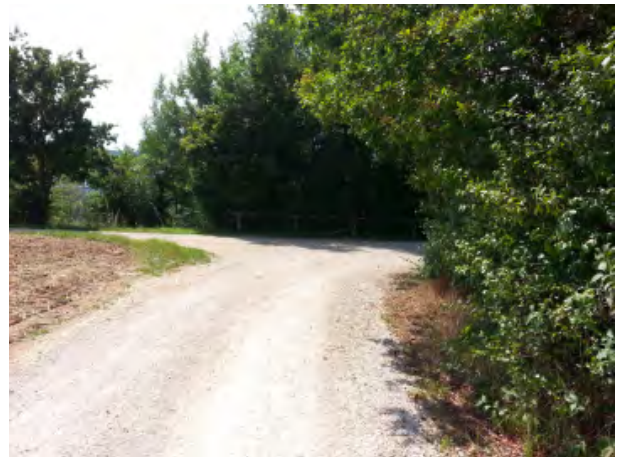

Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0019

Kommune:

Gemeinde Strullendorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südlich von Strullendorf, Am Kraftwerk

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Die Bodenwelle hat in der Mitte einen Durchlass für Radfahrer. Dieser ist allerdings recht schmal und für Lastenräder, oder Fahrräder mit Anhänger ungeeignet.
- Empfehlung: Prüfen, ob Bodenwelle tatsächlich nötig ist und ansonsten abbauen. Falls die Bodenwelle benötigt wird, prüfen, ob Durchfahrtsbreite für Radfahrer erhöht werden kann.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0020

Kommune:

Gemeinde Strullendorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südwestlich von Strullendorf

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Richtung Süden ist das Sichtfeld durch Bewuchs eingeschränkt.
- Empfehlung: Bewuchs regelmäßig zurück schneiden.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0027

Kommune:

Gemeinde Strullendorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

westlich von Strullendorf (Unterführung)

**GEFAHRENSTELLE:**

Poller/Engstelle

Beschreibung:

- Die Durchfahrt unter der Brücke ist sinnvoll, da sie die direkteste Verbindung darstellt und so oder so genutzt wird. Allerdings verändert sich der Wegezustand plötzlich zum schlechteren und auch der Weg an sich wird schmaler.
- Empfehlung: Prüfen, ob Asphaltierung unter der Brücke möglich ist, um einen durchgehenden Radweg ohne Umwege zu schaffen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0029

Kommune:

Gemeinde Strullendorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südlich von Strullendorf, nahe Straßackerstraße

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Unterführung. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt Bewuchs im Kurvenbereich.
- Empfehlung: Bewuchs im gesamten Kurvenbereich zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld möglichst frei zu halten. Zusätzlich Bodenmarkierungen aufbringen, um Radfahrer deutlicher zu lenken.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0030

Kommune:

Gemeinde Strullendorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Strullendorf und Hirschaid

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurve, insbesondere bei Begegnungsverkehr. Bewuchs schränkt das Sichtfeld ein.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld frei zu halten.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0037

Kommune:

Gemeinde Strullendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

Strullendorf, Bamberger Straße/Bahnhofstraße

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: St 2244 (innerorts)

Beschreibung:

- Straßenquerung bei extrem starkem Verkehr.
Insbesondere Radfahrer die von Süden kommen und zum Bahnhof möchten, oder vom Bahnhof kommen und nach Norden möchten, sind mit einer sehr schwierigen Situation konfrontiert, da das Einfädeln in den Mischverkehr kaum möglich ist.
- Empfehlung: Es sollte dringend geprüft werden, ob eine Querungshilfe, ein Zebrastreifen, oder eine Ampel für Fußgänger und Radfahrer möglich wären, um die Situation zu verbessern. Insbesondere für schwächere Verkehrsteilnehmer ist die Querung ansonsten sehr schwer.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0045

Kommune:

Gemeinde Strullendorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

westlich von Amlingstadt

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurve, insbesondere bei Begegnungsverkehr. Bewuchs schränkt das Sichtfeld ein.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld frei zu halten.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0048

Kommune:

Gemeinde Strullendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

Amlingstadt, Amelungenstraße

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: St 2188 (innerorts)

Beschreibung:

- Straßenquerung innerorts, die aber auf Grund der Lage unmittelbar hinter dem Ortsschild wie ausserorts zu beurteilen ist. Hinzu kommt, dass direkt eine Kurve folgt und das Sichtfeld dadurch eingeschränkt ist.
- Empfehlung: Prüfen, ob Hinweis auf kreuzende Radfahrer angebracht werden kann. Zudem sollte die Führung der Radfahrer Richtung Westen noch deutlicher sein. Aktuell ist nicht ganz klar, wann der Übergang auf die andere Straßenseite erfolgen soll.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0052

Kommune:

Gemeinde Strullendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

Amlingstadt, Amlingstadter Straße/Alte Heerstraße

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: St 2188 (innerorts)

Beschreibung:

- Querung der Staatsstraße bei eingeschränktem Sichtfeld auf Grund der Bebauung.
- Empfehlung: Zudem könnte eventuell ein Verkehrsspiegel zur Übersicht beitragen, allerdings muss noch einmal vor Ort geprüft werden, ob das tatsächlich ein Zugewinn an Sicherheit wäre.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0053

Kommune:

Gemeinde Strullendorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Amlingstadt und Roßdorf a. Forst

**GEFAHRENSTELLE:**

Schranke

Beschreibung:

- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Schild "Radfahrer frei" montiert werden kann.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0054

Kommune:

Gemeinde Strullendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

westlich von Amlingstadt, St 2188

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: St 2188 (ausserorts)

Beschreibung:

- Straßenquerung außerorts bei schnellem Verkehr. Die Vorfahrt ist klar geregelt. Eine Tempobeschränkung auf 70 km/h könnte helfen, die Querung für Radfahrer angenehmer zu machen. Zudem prüfen, ob ein Hinweis auf kreuzende Radfahrer angebracht werden kann.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0056

Kommune:

Gemeinde Strullendorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Roßdorf a. Forst

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurve, insbesondere bei Begegnungsverkehr. Bewuchs schränkt das Sichtfeld ein.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld frei zu halten. Eine Bodenmarkierung mit Mittellinie zur Trennung der Fahrrichtungen und Pfeilen in jeweiliger Fahrtrichtung kann zusätzlich für eine klarere Führung sorgen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0057

Kommune:

Gemeinde Strullendorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

östlich von Roßdorf a. Forst

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurve, insbesondere bei Begegnungsverkehr. Bewuchs schränkt das Sichtfeld ein.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld frei zu halten. Eine Bodenmarkierung mit Mittellinie zur Trennung der Fahrrichtungen und Pfeilen in jeweiliger Fahrtrichtung kann zusätzlich für eine klarere Führung sorgen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0058

Kommune:

Gemeinde Strullendorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Roßdorf a. Forst, Zum Bühl

**GEFAHRENSTELLE:**

Schranke

Beschreibung:

- Die Schranke erschwert die Zufahrt für Radfahrer stark.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Schranke durch einen einzelnen Poller ersetzt werden kann. Auch Umlaufschranken wären besser, als eine durchgehende Schranke. Auf angemessene Durchfahrtsbreiten achten und ggf. Bodenmarkierungen zur besseren Sichtbarkeit mit anbringen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0060

Kommune:

Gemeinde Strullendorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Roßdorf a. Forst und Geisfeld, nahe BA 46

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurve, insbesondere bei Begegnungsverkehr. Bewuchs schränkt das Sichtfeld ein.
- Empfehlung: Bewuchs zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld frei zu halten. Eine Bodenmarkierung mit Mittellinie und Pfeilen in jeweiliger Fahrtrichtung kann zusätzlich für eine klarere Führung sorgen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0061

Kommune:

Gemeinde Strullendorf

Baulastträger: Landkreis Bamberg

Lagebeschreibung:

zwischen Roßdorf a. Forst und Geisfeld, BA 46

**GEFAHRENSTELLE:**

Schranke

Beschreibung:

- Widerspruch zur StVO - Durchfahrt für Radfahrer verboten.
- Empfehlung: Bitte prüfen, ob Schild "Radfahrer frei" montiert werden kann.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0065

Kommune:

Gemeinde Strullendorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Wernsdorf, Zur Schleifmühle

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurve. Entgegenkommende Radfahrer können erst spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Ein Verkehrsspiegel im Kreuzungsbereich könnte für mehr Übersicht sorgen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0072

Kommune:

Gemeinde Strullendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

südöstlicher Ortseingang von Geisfeld, St 2210

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurve mit Gefälle.
- Entgegenkommende Radfahrer können erst spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt.
- Empfehlung: Prüfen, ob Bodenmarkierung mit Pfeilen in Fahrtrichtung und Mittellinie aufgebracht werden kann, um Radfahrer deutlicher zu lenken.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0074

Kommune:

Gemeinde Strullendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

Geisfeld, Magdalenenstraße/Litzendorfer Straße

**GEFAHRENSTELLE:**

Straßenquerung: St 2276 / St 2210 (innerorts)

Beschreibung:

- Straßenquerung bei schlechten Sichtverhältnissen, auf Grund der Bebauung. Zum Zeitpunkt der Befahrung war ein Gerüst um das Haus unmittelbar gegenüber der Einmündung. Dadurch wurde die Sicht zusätzlich eingeschränkt.
- Empfehlung: Sichtverhältnisse nach Abbau des Gerüsts noch einmal prüfen. Falls die Sicht weiterhin eingeschränkt ist, könnte ein Verkehrsspiegel mehr Überischt im Kreuzungsbereich schaffen.



Standortdaten:

Standortnummer: 09471195-0083

Kommune:

Gemeinde Strullendorf

Baulastträger: Staatliches Bauamt

Lagebeschreibung:

nordwestlich von Geisfeld, St 2276

**GEFAHRENSTELLE:**

Gefahrenstelle (leicht)

Beschreibung:

- Unübersichtliche Kurve. Entgegenkommende Radfahrer können erst sehr spät gesehen werden, was insbesondere eine Gefahr im Begegnungsverkehr darstellt. Hinzu kommt Bewuchs im Kurvenbereich.
- Empfehlung: Bewuchs im gesamten Kurvenbereich zurück schneiden und kurz halten, um Sichtfeld möglichst frei zu halten. Zusätzlich Bodenmarkierungen mit Pfeilen in Fahrtrichtung und Mittellinie aufbringen, um Radfahrer deutlicher zu lenken.

